

# Sistema total sin lijado

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN PARA CASCOS DE FIBRA DE VIDRIO NUEVOS O NO PINTADOS ANTERIORMENTE



Asegúrese de estar usando el equipo de protección personal (EPP) adecuado.



1. Limpie bien el polvo y los residuos sobre el casco pasando trapos secos sobre la superficie que se pintará.



2. Enmascare la línea de flotación y otras áreas con cinta de enmascarar azul 3M™.



3. Aplique el producto Fiberglass Surface Prep YMA601 con un rodillo de lana de 3/8" sobre toda la superficie a la que le quitará la cera. Trabaje superficies de 10x10 pies para asegurarse de remover el producto antes de que se seque.



4. Frote con el producto Fiberglass Surface Prep YMA601 utilizando una esponja 3M™ Doodlebug™ y un paño abrasivo Scotch-Brite™ granate o marrón. Asegúrese de haber frotado bien la superficie con la esponja Doodlebug™ y el paño. Ponga especial cuidado en frotar bien la línea de flotación y las áreas de difícil acceso.



5. Utilice paños húmedos o rocíe la superficie con una manguera de agua dulce. Limpie todo resto del producto Fiberglass Surface Prep YMA601. Cambie los trapos frecuentemente y no vuelva a usarlos.



6. Verifique que se haya removido toda la cera de la superficie utilizando un rociador de agua y controlando las gotas de agua que se forman. Repita los pasos 4 a 7 si observa algunas áreas con gotas.



7. Mezcle el volumen adecuado de InterProtect® 2000E. Hágalo siempre utilizando una relación de 3 partes de base (2000E) con 1 parte de producto reactivo (2001E). Mezcle bien el producto con la mano, utilizando un agitador de pintura o un dispositivo mezclador.



8. Deje asentar el producto InterProtect 2000E durante 20 minutos previo a la aplicación. Vierta InterProtect 2000E en la bandeja de pintura DESPUÉS de que el producto se haya asentado en la lata durante 20 minutos.



9. Con un rodillo de lana de 3/8", aplique una capa del producto InterProtect 2000E reaccionado, asegurándose de haber cubierto todas las áreas con el imprimador. Aplique una capa pesada completa, a fin de que no se vea el gelcoat.



10. Con un rodillo de lana de 3/8", aplique la primera capa de Antiincrustante Interlux® en las áreas cubiertas con InterProtect 2000E. Asegúrese de aplicar la primera capa de Antiincrustante Interlux mientras el producto InterProtect 2000E está aún pegajoso al tacto.



11. Antes de aplicar otra capa, deje secar la primera capa de Antiincrustante Interlux de acuerdo con las instrucciones que figuran en la etiqueta del producto.



12. Aplique una segunda capa de Antiincrustante Interlux con un rodillo de lana de 3/8".